


1

68°F  
(20°C)



- Store adhesive at a minimum temperature of 68°F (20°C) for 24 hours prior to installation.
- Condition flooring per manufacturer's recommendations.
- Conserver l'adhésif à une température minimale de 20 °C (68 °F) pendant 24 heures avant l'installation.
- Préparer le plancher selon les recommandations du fabricant.

2

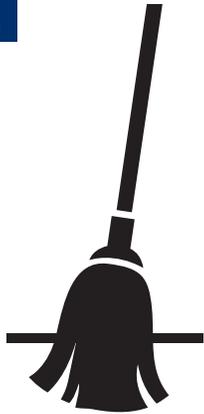

- Ensure substrate, flooring, and surrounding areas are clean and dust-free.
- Damp-mop substrate if dust is present.
- Only use Portland-based patching and leveling compounds.
- S'assurer que le substrat, le plancher et les zones environnantes sont propres et exempts de poussière.
- Essuyer le substrat avec un linge humide si de la y poussière est présente.
- Utiliser uniquement des composés de retouches et de nivellement de base Portland.

3



- Wipe hand across surface.
- If dust transfers, substrate is not clean.
- Passer la main sur la surface.
- S'il y a de la poussière, le substrat n'est pas propre.


4



**HVAC**

- HVAC must be continuously operated for a minimum of 72 hours at a temperature of no less than 68°F (20°C) prior to installation.
- Le système CVCA doit fonctionner continuellement pendant au moins 72 heures à une température d'au moins 20 °C (68 °F) avant l'installation.

5

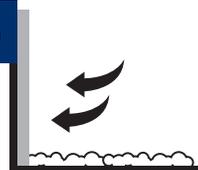

- Protect from overspray with a spray shield, drop cloths, paper, or masking.
- Protéger contre la surpulsérisation avec un écran de protection, des toiles de protection, du papier ou du masquage.

6



- Shake aerosol can well.
- Remove white cap.
- Bien secouer la bombe aérosol.
- Retirer le bouchon blanc du pulvérisateur.

7



- Stand straight up to spray. Hold can upside down, approximately 20-30 inches (50-76 cm) from the substrate, aim at floor and press tip with finger.
- Walk right to left smoothly to achieve results in photo on reverse side. Adhesive should spray out in a wide mist and fall similar to snow.

**NOTE:**

*Spraying in a sweeping motion may result in an inconsistent spray pattern. Excess buildup or inconsistent spray pattern on substrate may cause telegraphing. Avoid extremely heavy application.*



**HEAVY APPLICATION  
ÉVITER TOUTE APPLICATION  
EXCESSIVE**

- Se tenir droit pour pulvériser. Tenir le pulvérisateur à l'envers, à environ 20 à 30 cm (50 à 76 po) du substrat, viser le sol et appuyer sur le bout avec le doigt.
- Se déplacer de droite à gauche sans coups brusques pour obtenir les résultats illustrés par les photos figurant au verso. L'adhésif doit être pulvérisé en brume à grand éventail et tomber comme de la neige.

**COVERAGE**  
150-185 ft<sup>2</sup>  
per can

**RENDEMENT**  
14-17,2 m<sup>2</sup> par  
bombe aérosol

**REMARQUE :**

*Le fait de pulvériser en faisant des mouvements de balayage peut entraîner un schéma de pulvérisation inégal. Une accumulation excessive ou un motif de pulvérisation inégal sur le substrat peut provoquer des irrégularités sur le revêtement. Éviter toute application excessive.*


8



- To ensure optimal spray pattern, remove any adhesive buildup that may occur during the application process.
- Pour assurer un profil de pulvérisation optimal, enlever toute accumulation d'adhésif qui pourrait se produire pendant l'application.

**9**

- If overspray occurs, it may be removed with a damp cloth while the adhesive is still wet.
  - Use mineral spirits for dry overspray.
- 
- En cas de pulvérisation excessive, l'adhésif peut être retiré avec un chiffon humide alors qu'il est encore humide.
  - Utiliser des essences minérales pour les surjets secs.

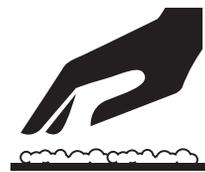**10**


- Allow adhesive to dry until there is no adhesive transfer when lightly touched (10-20 min).
  - High humidity and/or low temperature increases tack time.
- 
- Laisser sécher l'adhésif jusqu'à ce qu'il ne colle plus à votre doigt lorsqu'il est touché légèrement (10 à 20 min).
  - Une humidité élevée et/ou une température basse augmentent le temps de collage.

**11**

- Open working time after tack is 4 hours. While open, ensure that adhesive is not contaminated by dust.
- 
- Le temps d'emploi suivant l'adhésion initiale est de 4 heures. Lorsqu'il est ouvert, assurez-vous que l'adhésif n'est pas contaminé par la poussière.


**12**

- Roll flooring with a 75-100 lb (34-45 kg) roller within 1 hour after installation to complete the bonding process.
  - After rolling, floor is ready for all access.
- 
- Passer un rouleau de 34 à 45 kg (75 à 100 lb) sur le plancher dans les heures suivant l'installation pour terminer le processus de collage.
  - Après l'application du rouleau, le plancher peut être utilisé.

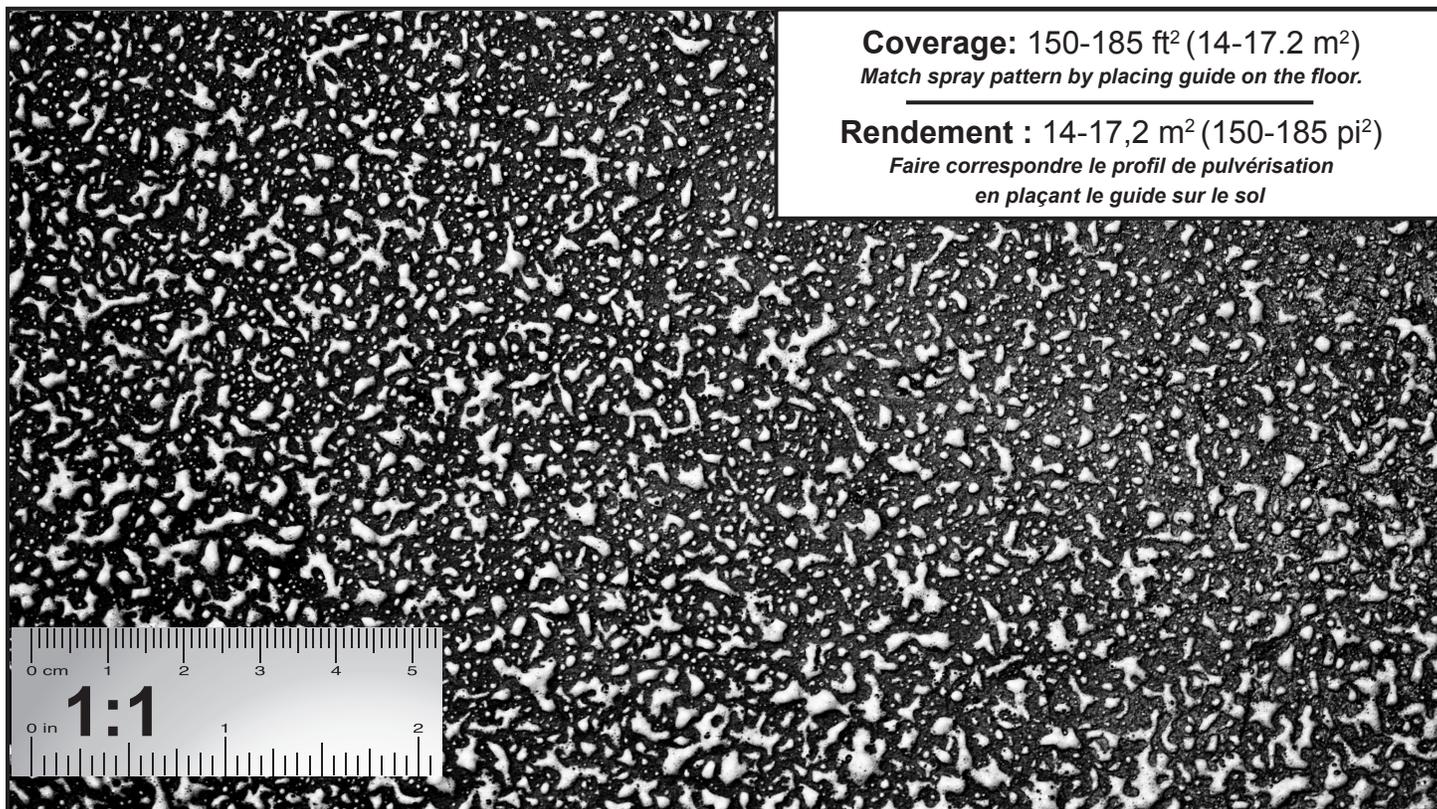

**Coverage: 150-185 ft<sup>2</sup> (14-17.2 m<sup>2</sup>)**  
*Match spray pattern by placing guide on the floor.*

**Rendement : 14-17,2 m<sup>2</sup> (150-185 pi<sup>2</sup>)**  
*Faire correspondre le profil de pulvérisation en plaçant le guide sur le sol*

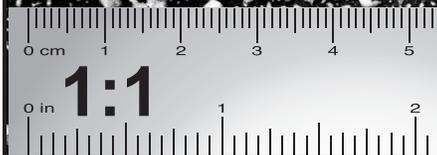

CAUTION: CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not puncture or incinerate container. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. Use with adequate ventilation. Do not take internally. FIRST AID: In case of contact with eyes, flush thoroughly with water. If irritation persists, get medical attention. For skin contact, wash with soap and water. If ingested, do not induce vomiting; seek medical attention immediately. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

ATTENTION : CONTENU SOUS PRESSION. Ne pas percer ni incinérer le contenant. Ne pas exposer à la chaleur ni conserver à des températures supérieures à 48 °C (120 °F). Éviter tout contact avec les yeux et un contact prolongé avec la peau. Utiliser avec une ventilation adéquate. Ne pas ingérer. PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.



+ 32°F (+0 °C)